




سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
حوزه معاونت پیشگیری و کاهش خطرپذیری

بررسی عملکرد لرزه ای ساختمان ها در زلزله ۷,۳ ازگله کرمانشاه

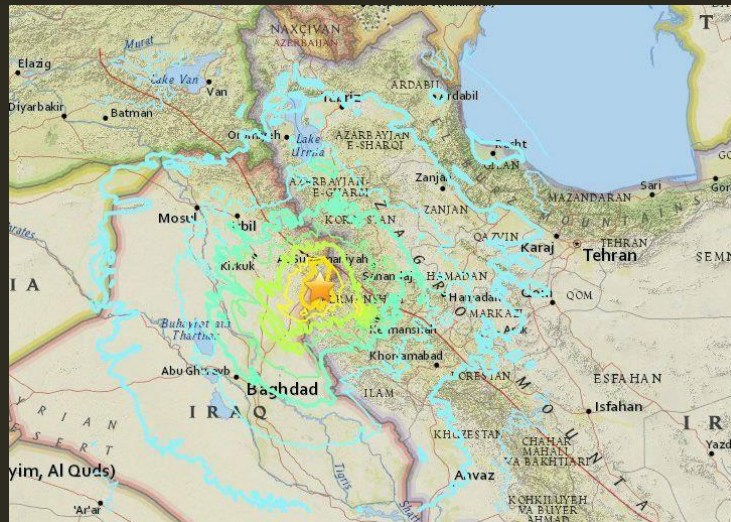

...

زلزله بم: ۵ دیماه ۱۳۸۲

زلزله اهر و رزقان: ۲۱ مرداد ۱۳۹۱

زلزله ازگله کرمانشاه: ۲۱ آبان ۱۳۹۶

زلزله تهران: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟





فهرست

- مشخصات کلی زمین لرزه
- سازه های فولادی
- سازه های بتنی
- سازه های بنایی
- اجزاء غیرسازه ای

بررسی مشخصات کلی زلزله


مشخصات کلی زلزله

- بزرگی ۷٫۳ در مقیاس بزرگای گشتاوری
- شامگاه یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ در نزدیکی ازگله، استان کرمانشاه
- کانون زمین لرزه ۵ کیلومتری شهر ازگله کرمانشاه بود
- بر طبق گفته رئیس مرکز لرزه‌نگاری ایران چندین پیش لرزه قبل از زلزله ۷٫۳ ریشتری حوالی ساعت ۲۱ تا ۲۱:۴۸ اتفاق افتاده که موجب هشیاری مردم شد که بزرگترین این پیش لرزه‌ها به قدرت ۴/۵ ریشتر ثبت شد.
- شهر ازگله نزدیک‌ترین شهر به کانون زلزله (۵ کیلومتر) بود.
- عمق زمین لرزه ۱۱ کیلومتر بوده که به علت عمق کم و مدت زیاد در کل منطقه شمال غرب کشور احساس شد
- این زلزله در جنوب شرق ترکیه و حتی کویت و شمال عربستان سعودی هم احساس شده‌است.

مشخصات کلی زلزله


مرجع	زمان وقوع (GMT)	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	عمق	بزرگی
IRSC	2017/11/12 18:18:16.4	34.839	45.899	11.4	7.3
IIEES	2017/11/12 18:18:18.2	34.854	45.896	15	7.3
EMSC	2017/11/12 18:18:17.0	34.790	45.850	24	7.3
USGS	2017/11/12 18:18:17.0	34.886	45.941	23.2	7.3
GFZ	2017/11/12 18:18:17.0	34.850	45.920	22	7.3

Felt reports received for M7.6 earthquake in IRAN-IRAQ BORDER REGION on 2017-11-12 18:18 UTC

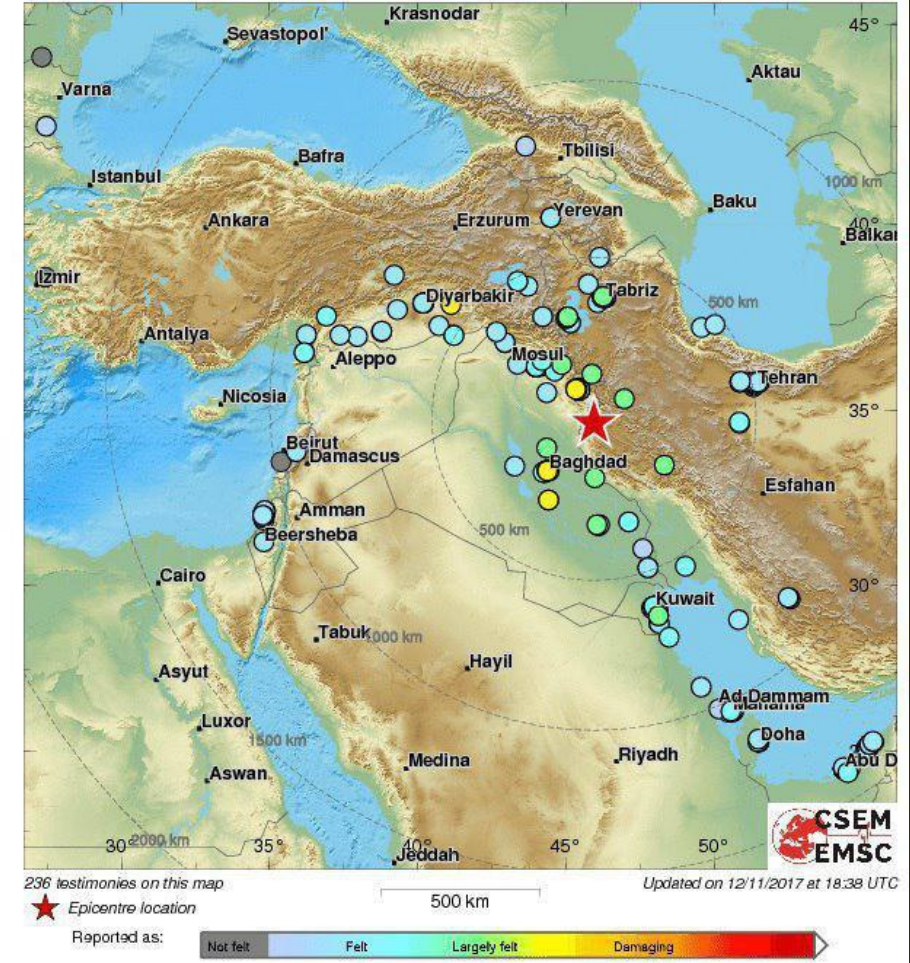


مشخصات کلی زلزله

مؤسسه ژئوفیزیک
مرکز لرزه نگاری کشوری

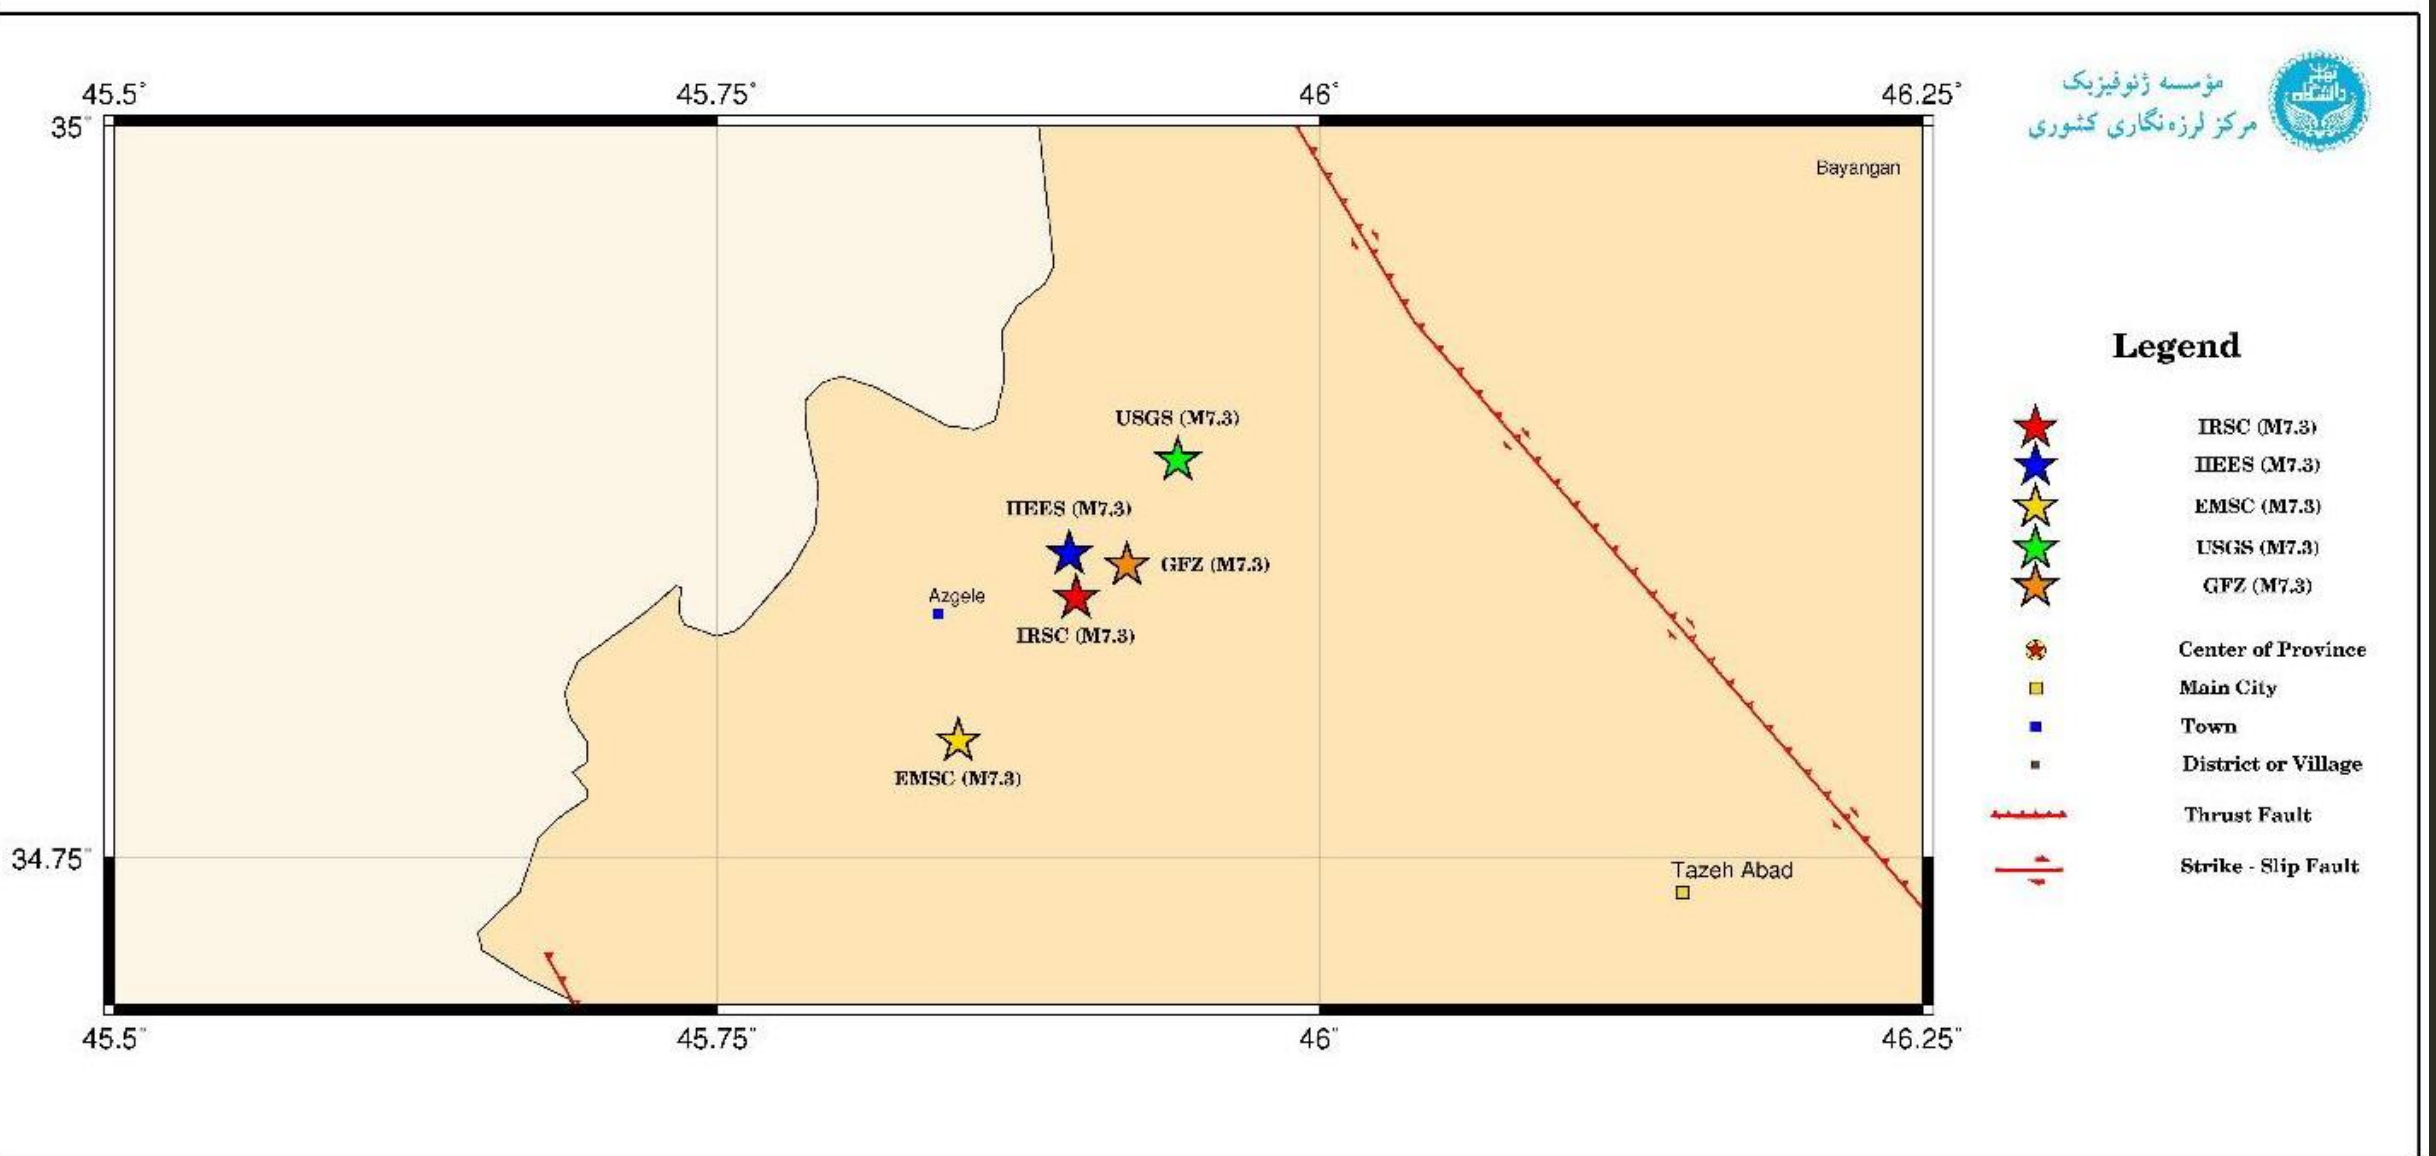


مشخصات کلی زلزله

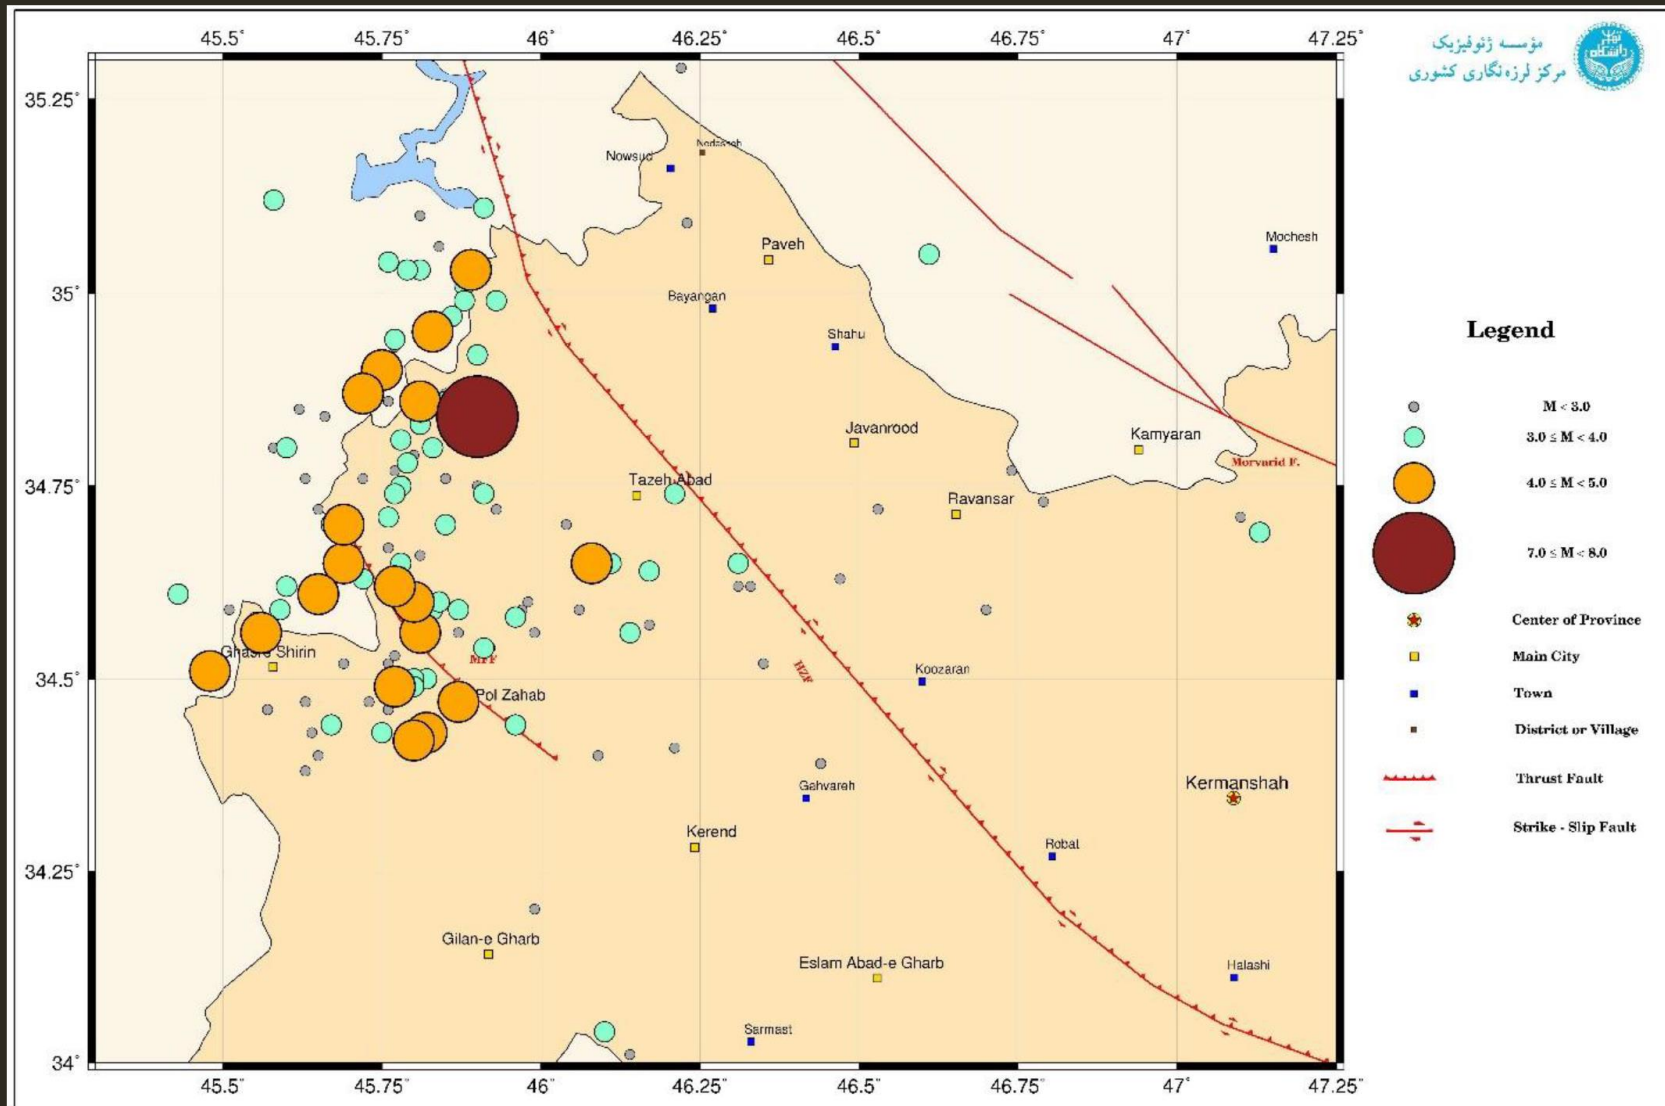

توزیع مکانی رو مرکز زمین لرزه ۷/۳ از گله کرمانشاه به همراه پیشلرزه‌ها و پس لرزه‌های آن

به گزارش مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی رکورد ثبت شده در ایستگاه سر پل ذهاب به شکل زیر است:

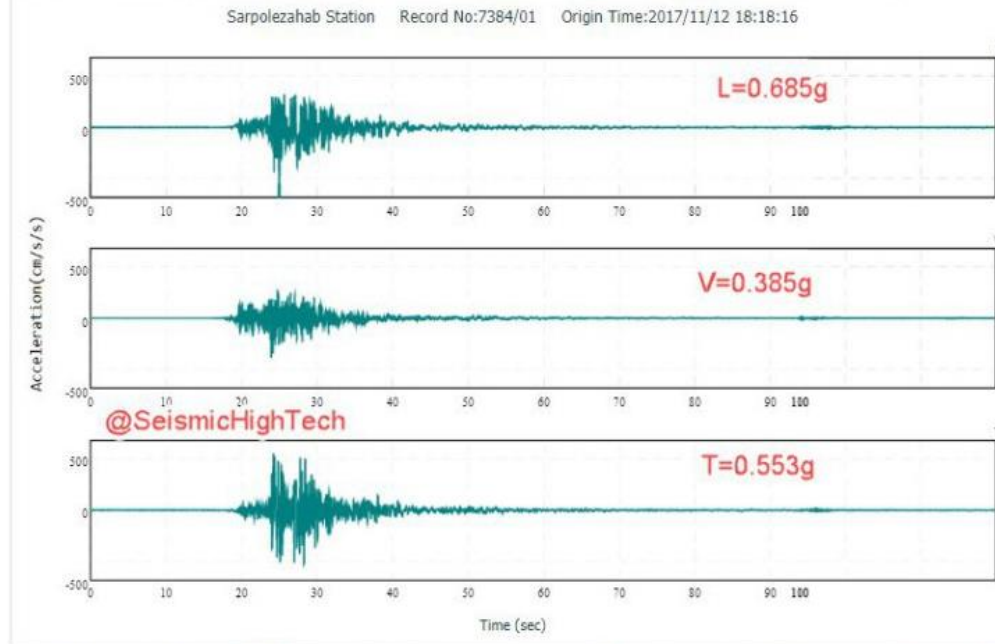

▼▼ شتاب بیشینه این رکورد بیش از دو برابر "نسبت شتاب مبنای طرح" آیین نامه ۲۸۰۰ برای این منطقه میباشد. اگرچه تا به این لحظه رکورد سرعت این زلزله در دسترس قرار نگرفته است، میتوان انتظار داشت اثر جهت پذیری در این ناحیه وجود داشته باشد.

▼▼ مقدار شتاب قائم بسیار شدید در این زلزله مشاهده میشود. نسبت شتاب قائم بیشینه به شتاب حداکثر افقی تقریباً برابر ۰.۶ میباشد که این مقدار با مقادیر ذکر شده در آیین نامه مطابقت دارد. (البته با فرض اینکه جهت L دستگاه شتابنگار، در راستای بحرانی باشد).



▼▼ مقدار شتاب افقی بصورت توأماً در هر دو جهت قابل ملاحظه می‌باشد که هر دو بیش از شتاب 0.3g مفروض آیین نامه برای این منطقه و نسبت آنها بیش از نسبت ۱۰۰-۳۰ برای زلزله در دو راستای عمود بر هم می‌باشد.

▼▼ با توجه به سرعت موج برشی در خاک، این ایستگاه بر روی نوع خاک II بنا شده است.

بررسی عملکرد لرزه ای تعدادی از ساختمان های فولادی



ث- نامنظمی سختی جانبی: در مواردی که سختی جانبی هر طبقه کمتر از ۷۰ درصد سختی جانبی طبقه روی خود و یا کمتر از ۸۰ درصد متوسط سختی‌های جانبی سه طبقه روی خود باشد. چنین طبقه‌ای اصطلاحاً "طبقه نرم" نامیده می‌شود. در مواردی که مقادیر فوق به ترتیب به ۶۰ درصد و ۷۰ درصد کاهش پیدا کنند، طبقه اصطلاحاً "طبقه خیلی نرم" توصیف می‌شود.

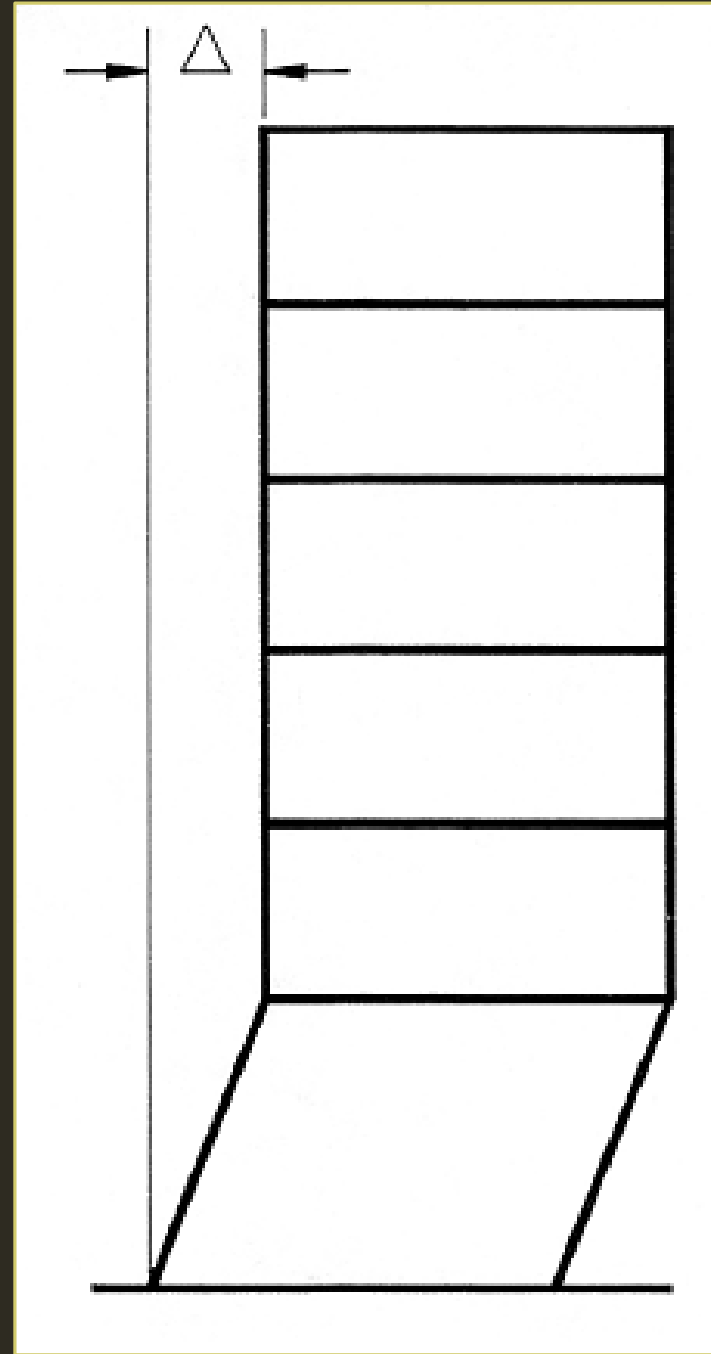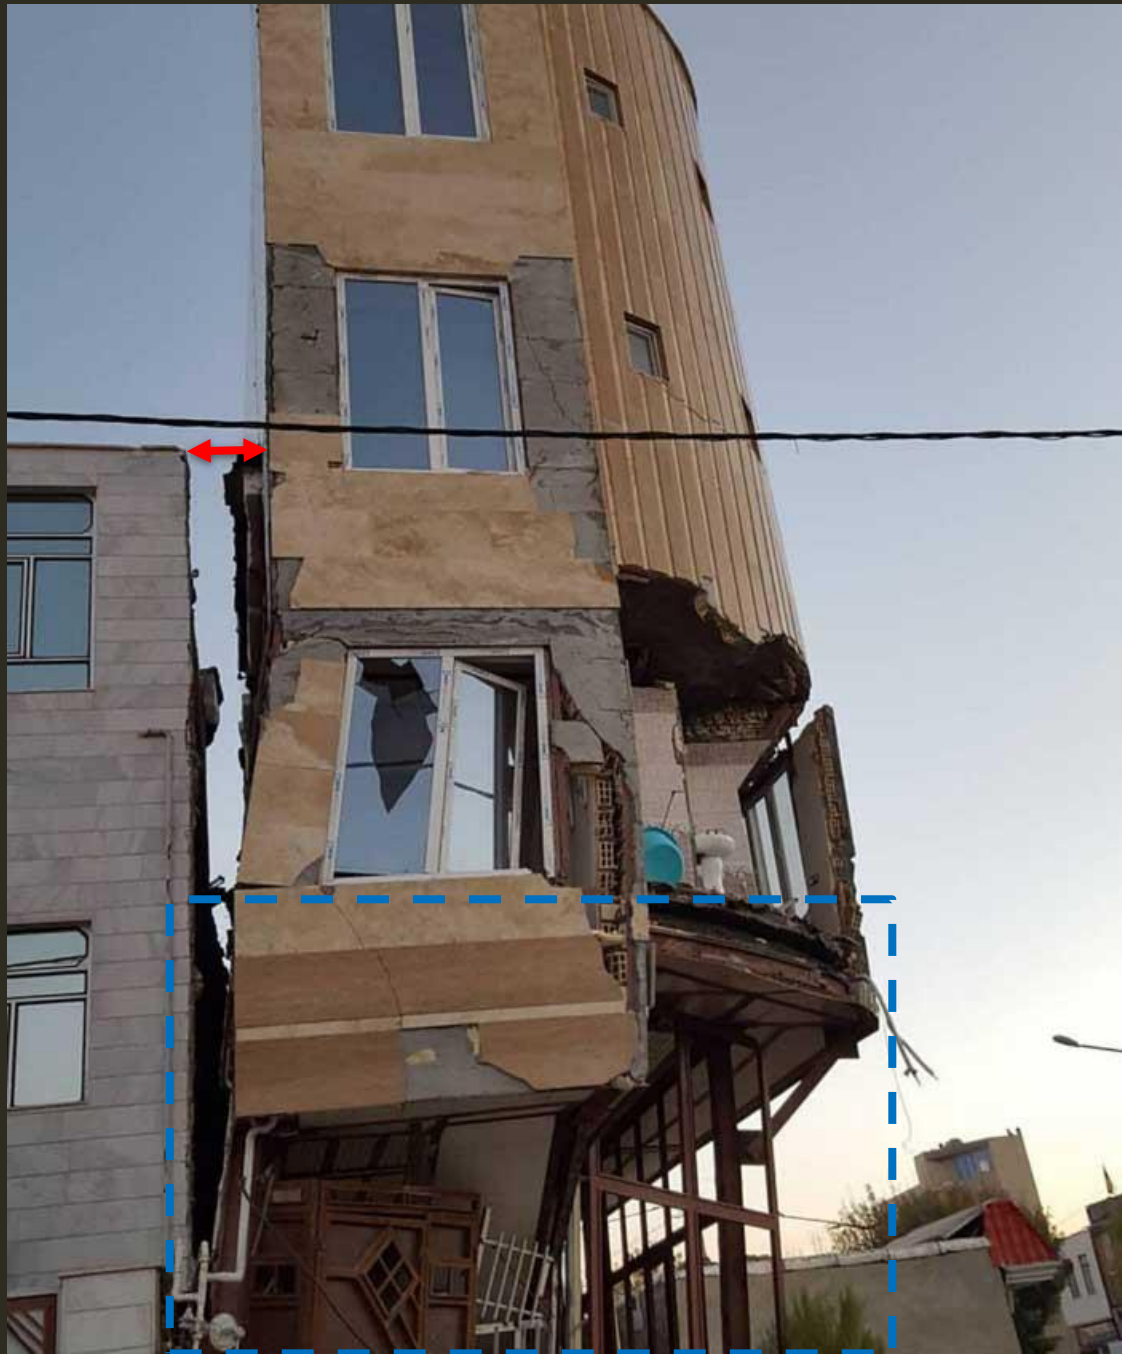

مکانیسم طبقه نرم

مکانیسم طبقه نرم

مقاومت و سختی کم ستون های دابل نورد شده با بست های موازی
ناکافی بودن نامعینی سیستم و تشکیل مکانیسم طبقه نرم پس از کماتش مهاربندهای هم محور



▪ عدم وجود سیستم باربر جانبی مشخص در ساختمان
▪ ضعف شدید در اتصالات فولادی



عملکرد سیستم های مهاربندی هم محور

خرابی در اتصال گاست/عدم کمانش مهاربند

عدم خسارت اتصال گاست/کمانش داخل صفحه مهاربند


تامین نامعینی کافی از طریق وجود دهانه مهاربندی دیگر مانع از ناپایداری طبقه گشته است

عملکرد سیستم های مهاربندی هم محور

- سختی کم و عملکرد ضعیف ستون های دابل نورد شده

- مطابق با بند ۳-۳-۲-۲ ویرایش چهارم آیین نامه ۲۸۰۰ در سازه های منظم در پلان در صورتی که در طرفین مرکز جرم حداقل دو دهانه باربر جانبی وجود داشته باشد نامعینی سیستم کافی تلقی می گردد. نظر به وجود تنها یک دهانه مهاربندی در طرفین ساختمان و عدم مسیر انتقال بار جانبی جایگزین و با توجه به آسیب جدی دهانه مهاربندی، طبقه اول در شرف ناپایداری قرار دارد.

- تشکیل طبقه نرم پس از حذف مهاربند هم محور طبقه اول از سیستم



فیوز شدن مهاربندهای هم محور

عملکرد سیستم های مهاربندی هم محور

▪ اختلال در سیستم باربر جانبی

▪ ضعف در اتصالات مهاربندی هم محور، حذف مهاربند از سیستم و به دنبال آن ناپایداری طبقه



عملکرد سیستم های مهاربندی هم محور

کمانش مهاربند هم محور

اختلال در بهره برداری از بیمارستان به علت خسارت گسترده اجزای غیرسازه ای



عدم حصول سطح عملکرد مورد نظر طراحی به دلیل رعایت نکردن اصول طراحی سیستم EBF

تیر پیوند (Link Beam)

- به طور کلی دیدگاه سازندگان با دانش فنی ضعیف در استفاده از سیستم EBF تعبیه در و یا پنجره می باشد.
- این در حالی است که قابلیت اتلاف انرژی و شکل پذیری مناسب این سیستم زمانی حاصل می گردد که رفتار برش کنترل در تیر پیوند حاکم بوده و با جزئیات بندی مناسب اجازه رخداد مودهای گسیختگی ترد به تیر پیوند داده نشود.
- در روند طراحی لرزه ای این سیستم مقرر می گردد مهاربندها، ستون ها و تیر خارج از پیوند به صورت الاستیک باقی بماند.
- مطابق با بند ۱۰-۳-۱۲-۳ از مقررات ملی ساختمان مبحث دهم می بایست ستون های دهانه مهاربندی فشرده لرزه ای باشند. ستون های دابل نورد شده پا باز با بست عملاً نمی توانند به صورت فشرده عمل کنند. همان طور که مشاهده می گردد ستون های طبقه اول تحت اثر تغییر مکان های زیادی قرار گرفته اند.

عدم حصول سطح عملکرد مورد نظر طراحی به دلیل رعایت نکردن اصول طراحی سیستم EBF

- با تسلیم موضعی اتفاق افتاده در تیر پیوند و خارج شدن دهانه مهاربندی طبقه اول از سیستم، سختی طبقه به شدت افت کرده و شروع مکانیسم طبقه نرم قابل مشاهده می باشد.
- مطابق با بند ۳-۳-۲-۲ ویرایش چهارم آیین نامه ۲۸۰۰ در سازه های منظم در پلان در صورتی که در طرفین مرکز جرم حداقل دو دهانه باربر جانبی وجود داشته باشد نامعینی سیستم کافی تلقی می گردد. نظر به وجود تنها یک دهانه مهاربندی در طرفین ساختمان و عدم وجود مسیر انتقال بار جانبی جایگزین و با توجه به آسیب جدی دهانه مهاربندی، طبقه اول در شرف ناپایداری قرار دارد.

تسلیم موضعی تیر پیوند



رخداد مود گسیختگی موضعی در تیر پیوند به علت عدم رعایت جزئیات بندی تیر پیوند منطبق بر بند ۱۰-۳-۱۲ مبحث دهم

۱۰-۳-۱۲-۱-۱ سخت‌کننده‌های تیرهای پیوند I شکل

الف) سخت‌کننده‌های انتهایی

سخت‌کننده‌های انتهایی در محل اتصال دو انتهای مهاربندی به تیر پیوند باید به صورت یک جفت در دو طرف جان و در تمام ارتفاع آن تعبیه گردند. پهنای هریک از این سخت‌کننده‌ها نباید از $(\frac{1}{2}b_f - t_w)$ و ضخامت آنها نباید از $0.75t_w$ یا ۱۰ میلی‌متر، کمتر اختیار شود. که در آن، b_f پهنای بال تیر پیوند و t_w ضخامت جان مقطع تیر پیوند است.

ب) سخت‌کننده‌های میانی

سخت‌کننده‌های میانی باید دارای شرایط زیر باشند.

(۱) در مواردی که طول تیر پیوند از $1/6M_p/V_p$ کوچکتر باشد، فاصله سخت‌کننده‌های میانی نباید بیشتر از $(3.0t_w - d/5)$ برای تیرهای پیوند با زاویه دوران 0.108 رادیان و $(5.2t_w - d/5)$ برای تیرهای پیوند با زاویه دوران 0.102 رادیان در نظر گرفته شود. برای تیرهای پیوند با زاویه دوران بین دو مقدار 0.102 و 0.108 رادیان می‌توان از درون‌یابی خطی بین دو مقدار مذکور استفاده نمود.

(۲) در مواردی که طول تیر پیوند در محدوده $2/6M_p/V_p \leq e \leq 5M_p/V_p$ باشد، تعبیه یک سخت‌کننده به فاصله $1/5b_f$ در هریک از دو انتهای تیر پیوند الزامی است.

(۳) در مواردی که طول تیر پیوند در محدوده $1/6M_p/V_p \leq e \leq 2/6M_p/V_p$ باشد، سخت‌کننده‌های میانی باید الزامات هر دو شرط (۱) و (۲) در فوق را تأمین نمایند.

(۴) در مواردی که طول تیر پیوند بزرگتر از $5M_p/V_p$ باشد، تعبیه سخت‌کننده‌های میانی در طول تیر پیوند الزامی نیست.

(۵) سخت‌کننده‌های مورد نیاز در شرایط (۱) تا (۳) در فوق، باید در تمام ارتفاع تیر پیوند تعبیه شوند. این سخت‌کننده‌ها در تیرهای با ارتفاع ۶۰۰ میلی‌متر و بیشتر باید به صورت جفت و در دو سمت جان تعبیه شوند. در تیرهای با ارتفاع کمتر از ۶۰۰ میلی‌متر می‌توان این سخت‌کننده‌ها را به صورت تکی و در یک سمت جان تیر پیوند تعبیه نمود.




(۶) پهنای هریک از سخت‌کننده‌ها نباید از $(\frac{1}{2}b_f - t_w)$ و ضخامت آنها نباید از t_w یا ۱۰ میلی‌متر کمتر اختیار شود.



نمونه ای از اجرای صحیح جزئیات سخت کننده های تیر پیوند

$$e \leq 1.6 M_p / V_p$$

(Shear Yielding Links)

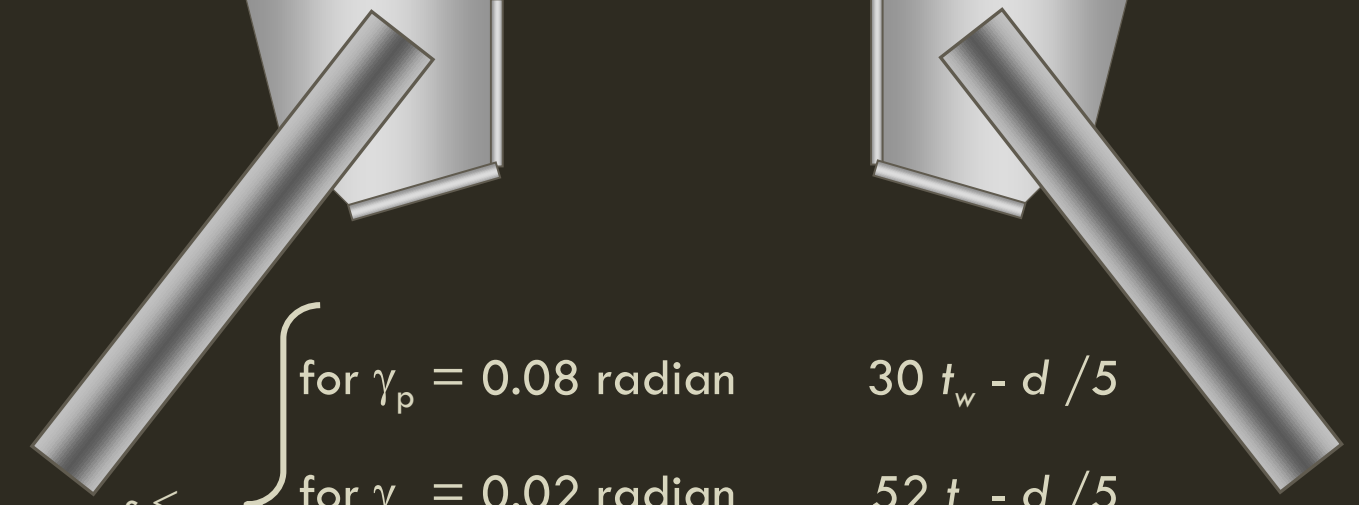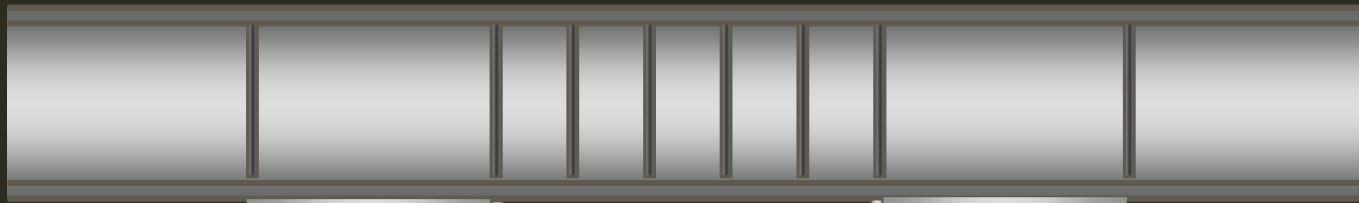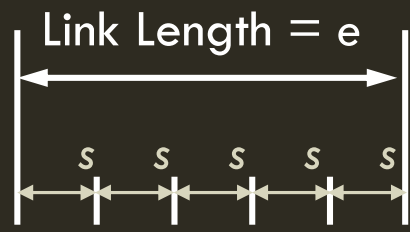


$s \leq$ {

- for $\gamma_p = 0.08$ radian $30 t_w - d / 5$
- for $\gamma_p = 0.02$ radian $52 t_w - d / 5$
- for $0.02 < \gamma_p < 0.08$ radian interpolate

$t_w =$ link web thickness $d =$ link depth



در شرایطی که آثار عدم اجرای صحیح جزئیات تیر پیوند در آزمایشگاه های سازه به اثبات رسیده و رعایت این ضوابط توسط آیین نامه لازم الاجرا گشته، عدم رعایت آن که در درجه اول ناشی از کمبود دانش فنی مهندسين دست اندر کار این ساختمان می باشد تخلف محسوب شده که باید با آن برخورد گردد. البته چنین صحنه هایی در ساختمان های تهران و سراسر کشور به وفور یافت می شود که از چشم نهادهای نظارتی پنهان مانده است.

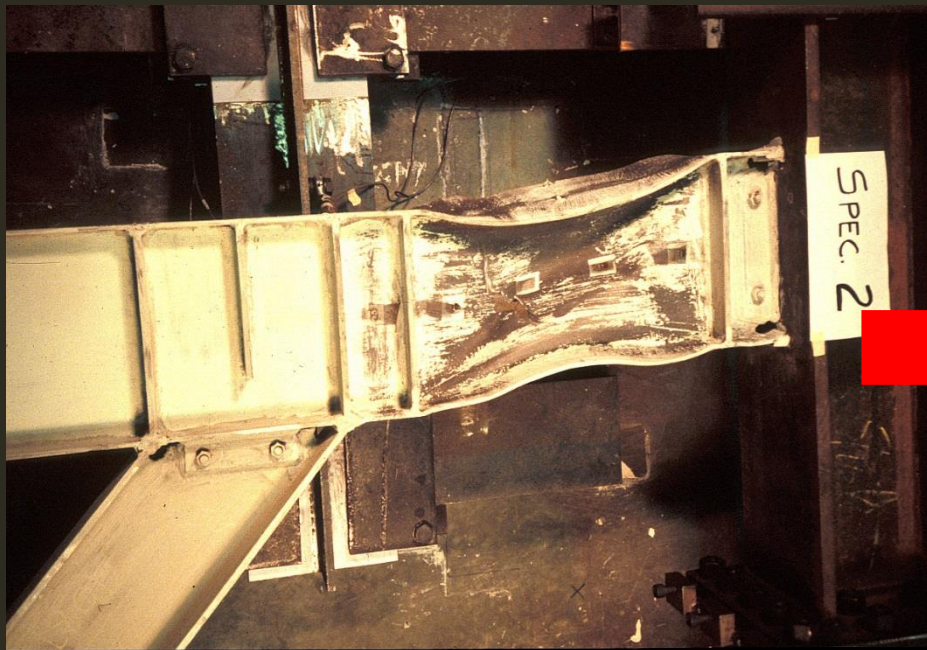


بررسی عملکرد لرزه ای تعدادی از ساختمان های بتن آرمه

▪ از دست رفتن باربری قائم به دلیل اضافه بار وارد بر ستون ها ناشی از بار زلزله

▪ مکانیسم ستون کوتاه

▪ ناپایداری خارج از صفحه دیوارهای پیرامونی

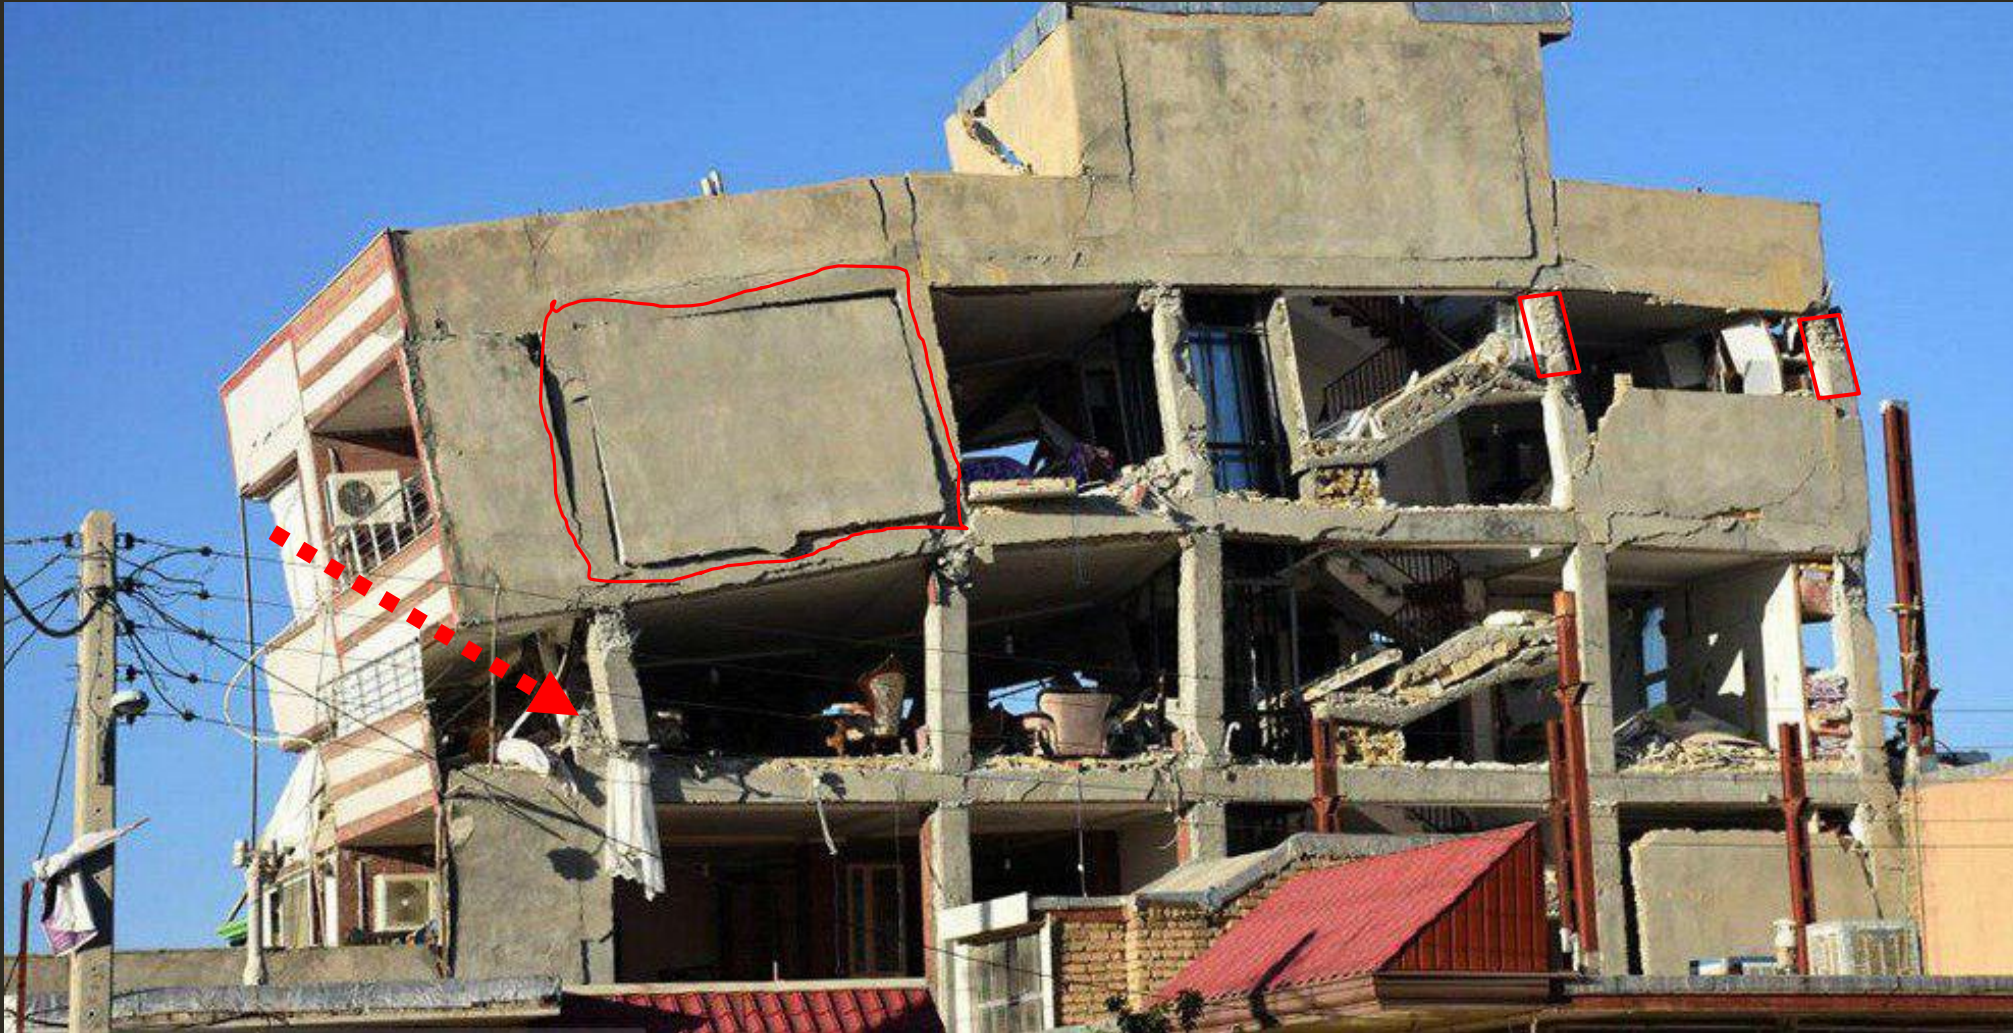

تمرکز تسلیم در چشمه اتصال و تاثیر آن بر عملکرد سازه



تیر قوی-ستون ضعیف

طبقه ضعیف



ارتفاع کم طبقه
↓
سختی بالای ستون ها
↓
عدم کفایت مقاومت به نسبت سختی



طبقه ضعیف





طبقه ضعیف

ت- نامنظمی مقاومت جانبی: در مواردی که مقاومت جانبی طبقه از ۸۰ درصد مقاومت جانبی طبقه روی خود کمتر باشد، چنین طبقه‌ای اصطلاحاً "طبقه ضعیف" نامیده می‌شود. در مواردی که مقدار فوق به ۶۵ درصد کاهش یابد، طبقه اصطلاحاً "طبقه خیلی ضعیف" توصیف می‌شود.




علل:

- کمبود مقاومت ستون ها
- ضعف در مقاومت برشی ستون ها
- کمانش آرماتورهای طولی در نزدیکی چشمه اتصال

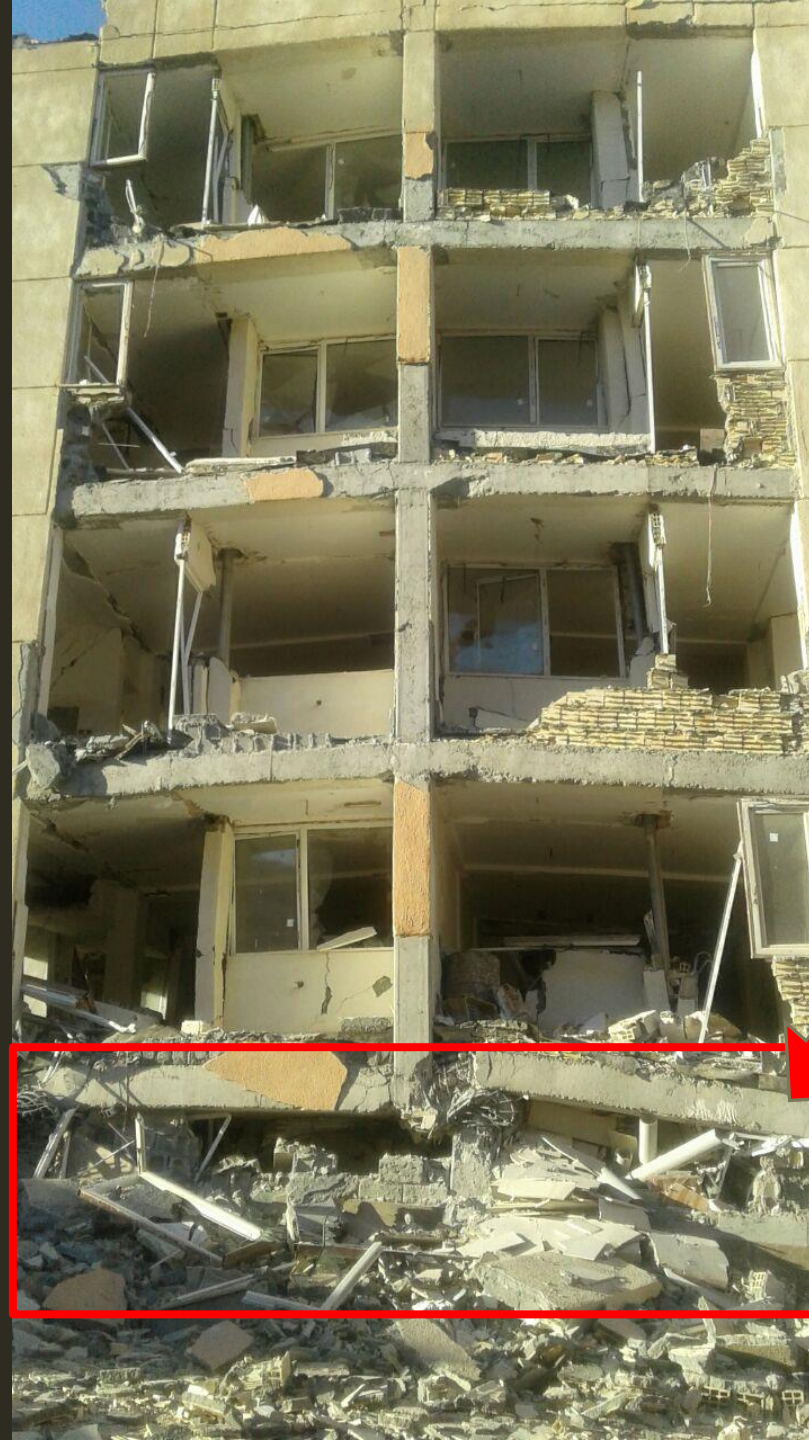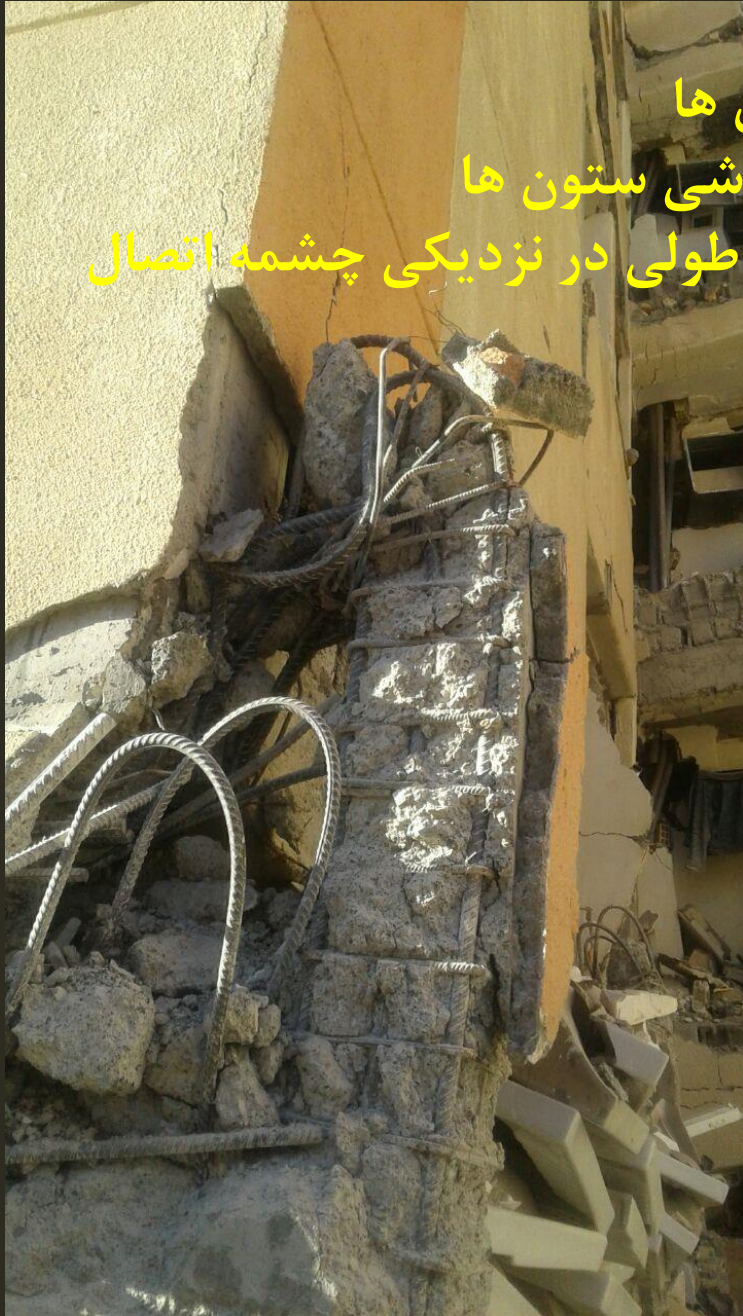


طبقه ضعیف

کمانش ستون های طبقه به علت کمبود مقاومت محوری ستون

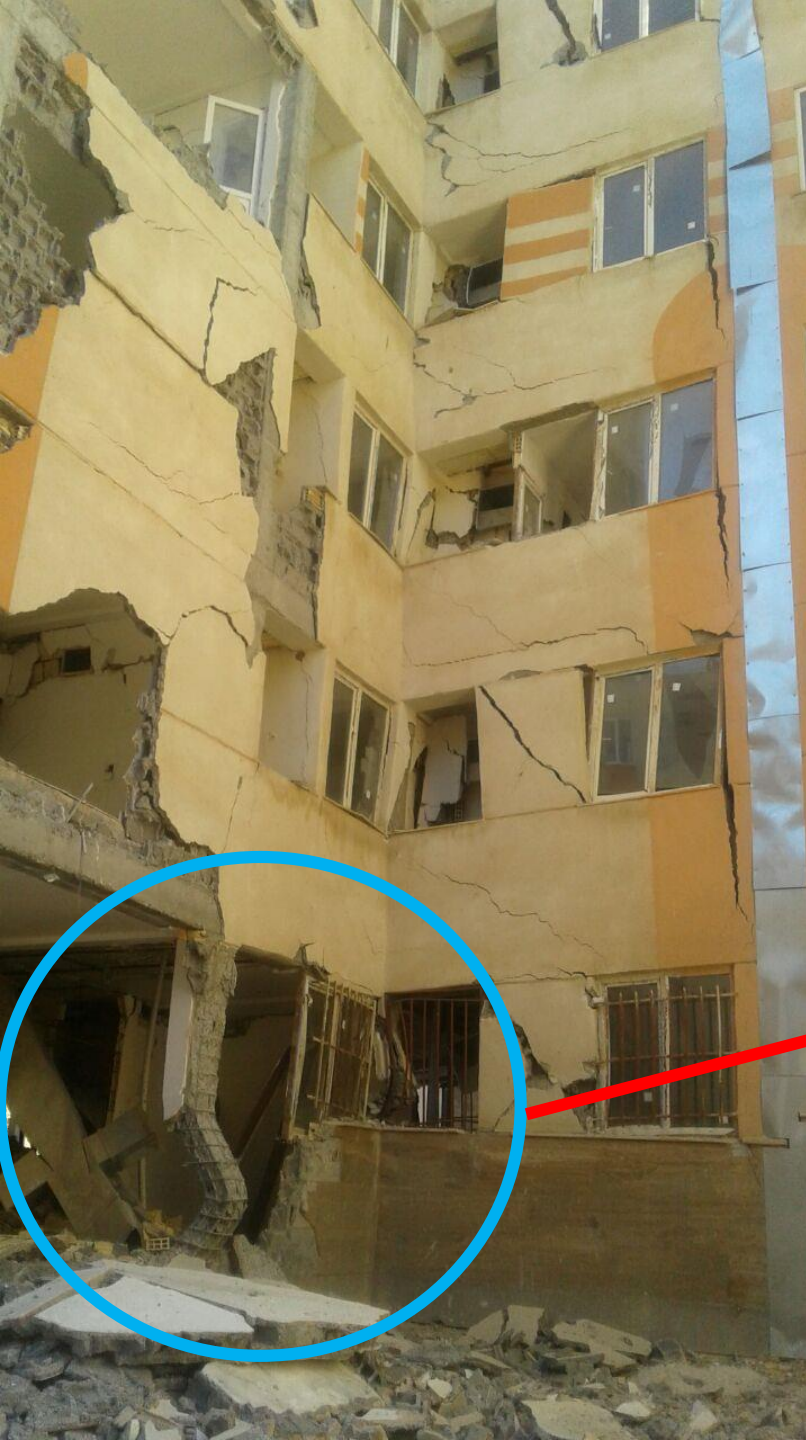

ناپایداری طبقات به علت رخداد شکست در چشمه اتصال تیر به ستون

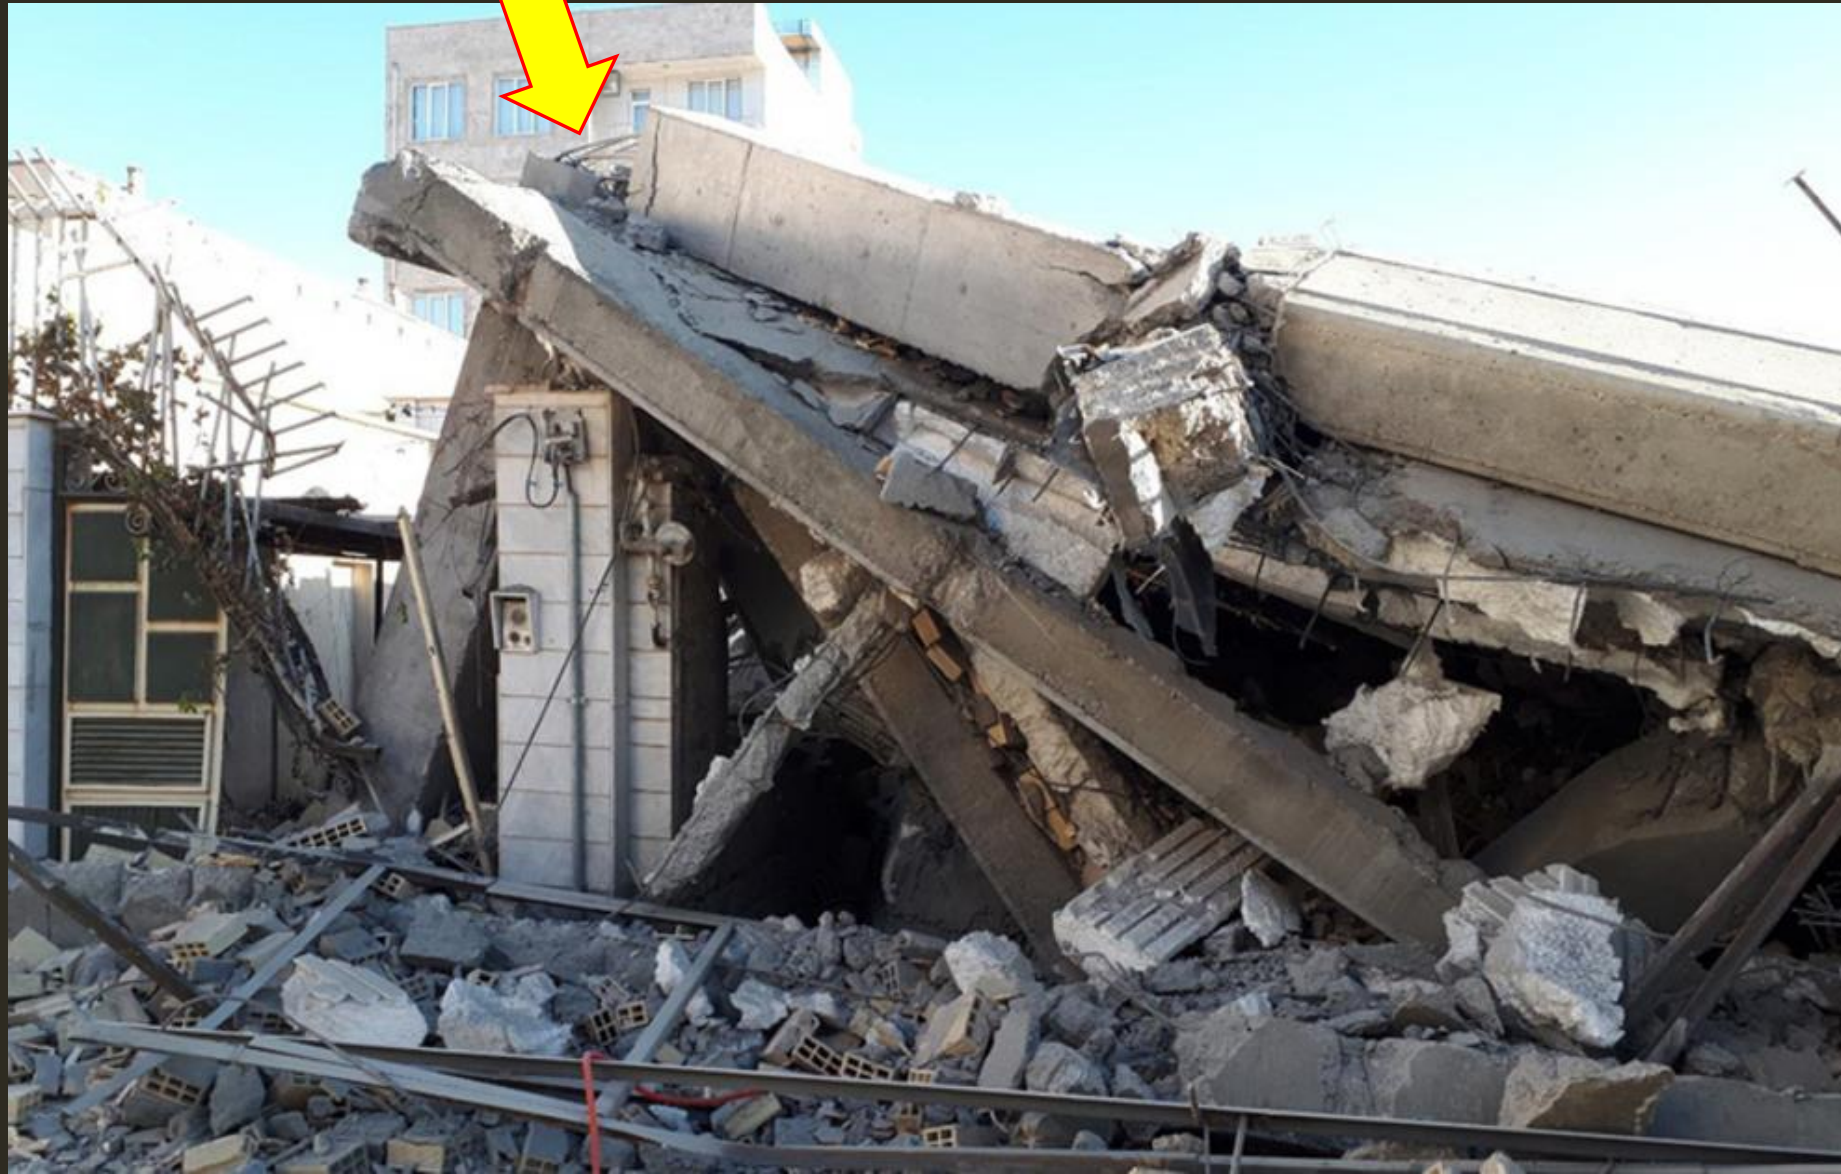



مکانیسم تیر قوی-ستون ضعیف

Pancake-Collapse

تیرها در وضعیت الاستیک

وضعیت ستون ها ???



مکانیسم تیر قوی-ستون ضعیف

Pancake-Collapse



تیرها در وضعیت الاستیک

وضعیت ستون ها ???

مکانیسم تیر قوی-ستون ضعیف-پانچ سقف توسط ستون

وضعیت ستون ها ???

تیر در وضعیت الاستیک



بررسی عملکرد لرزه ای تعدادی از ساختمان های بنایی

رخداد شکست برشی در دیوارها



• ناپایداری خارج از صفحه دیوارهای پیرامونی حیاط

• ضعف شدید در اجرای دیوار و مقاومت ملات



کم بودن ظرفیت تغییر شکلی ساختمان های بنایی غیر مسلح و مخاطره آمیز بودن آن ها



پایداری ساختمان اسکلت داری که حداقل های آیین نامه را برآورده نموده در مقایسه
با یک ساختمان بنایی غیر مسلح



بررسی وضعیت دیوارهای پیرامونی و اجزاء نما

عدم حصول ایمنی جانی ساختمان ها در اثر عدم مهار اجزای نمای ساختمان



ISNA PHOTO

Pouria Pakizeh

عدم حصول ایمنی جانی ساختمان ها در اثر عدم مهار اجزای نمای ساختمان




عدم حصول ایمنی جانی ساختمان ها در اثر عدم مهار اجزای نمای ساختمان




توجه به برخی از ضوابط در جهت پیشگیری از تکرار ناپایداری دیوارهای غیر سازه ای

آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله / ۱۰۳

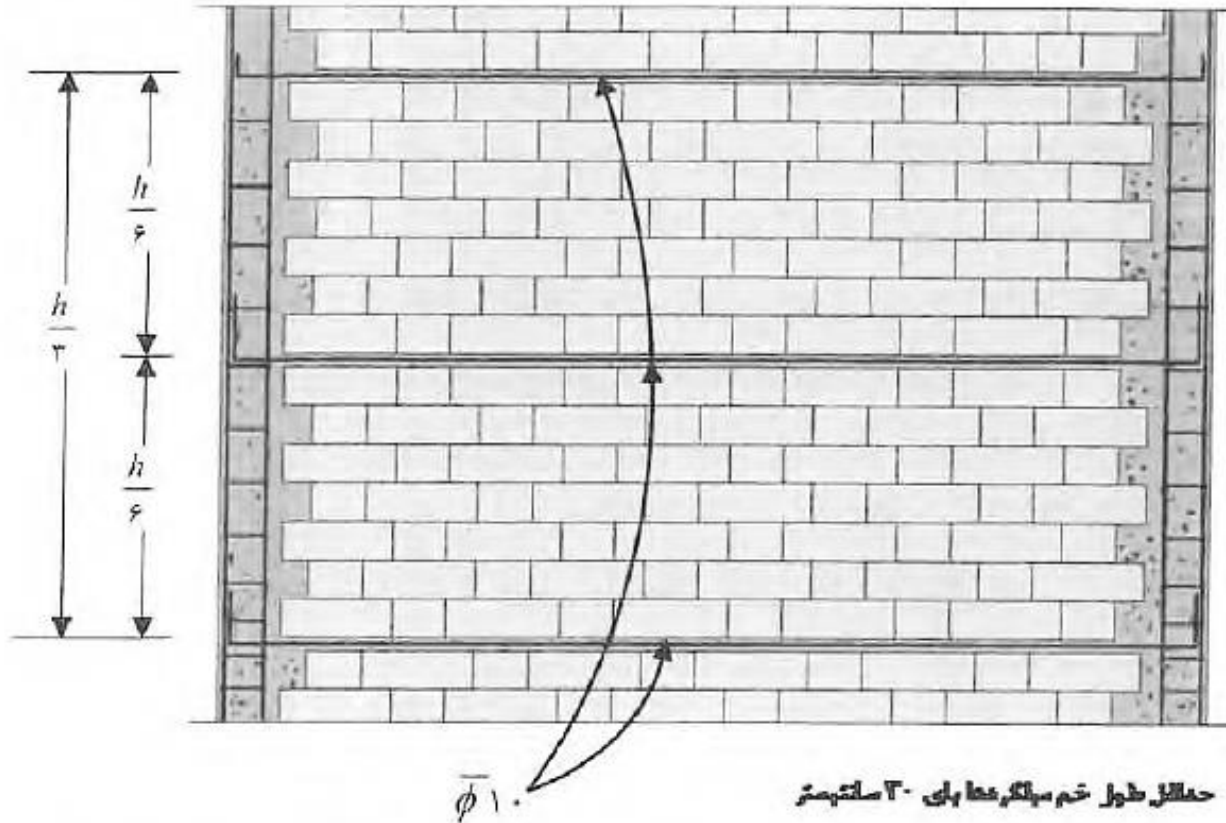


شکل ۷-۱۳ نحوه تعبیه میلگردهای ناحیه یک سوم میانی ارتفاع دیوار (h) و اتصال به کلاف قائم

توجه به برخی از ضوابط در جهت پیشگیری از تکرار ناپایداری دیوارهای غیر سازه ای

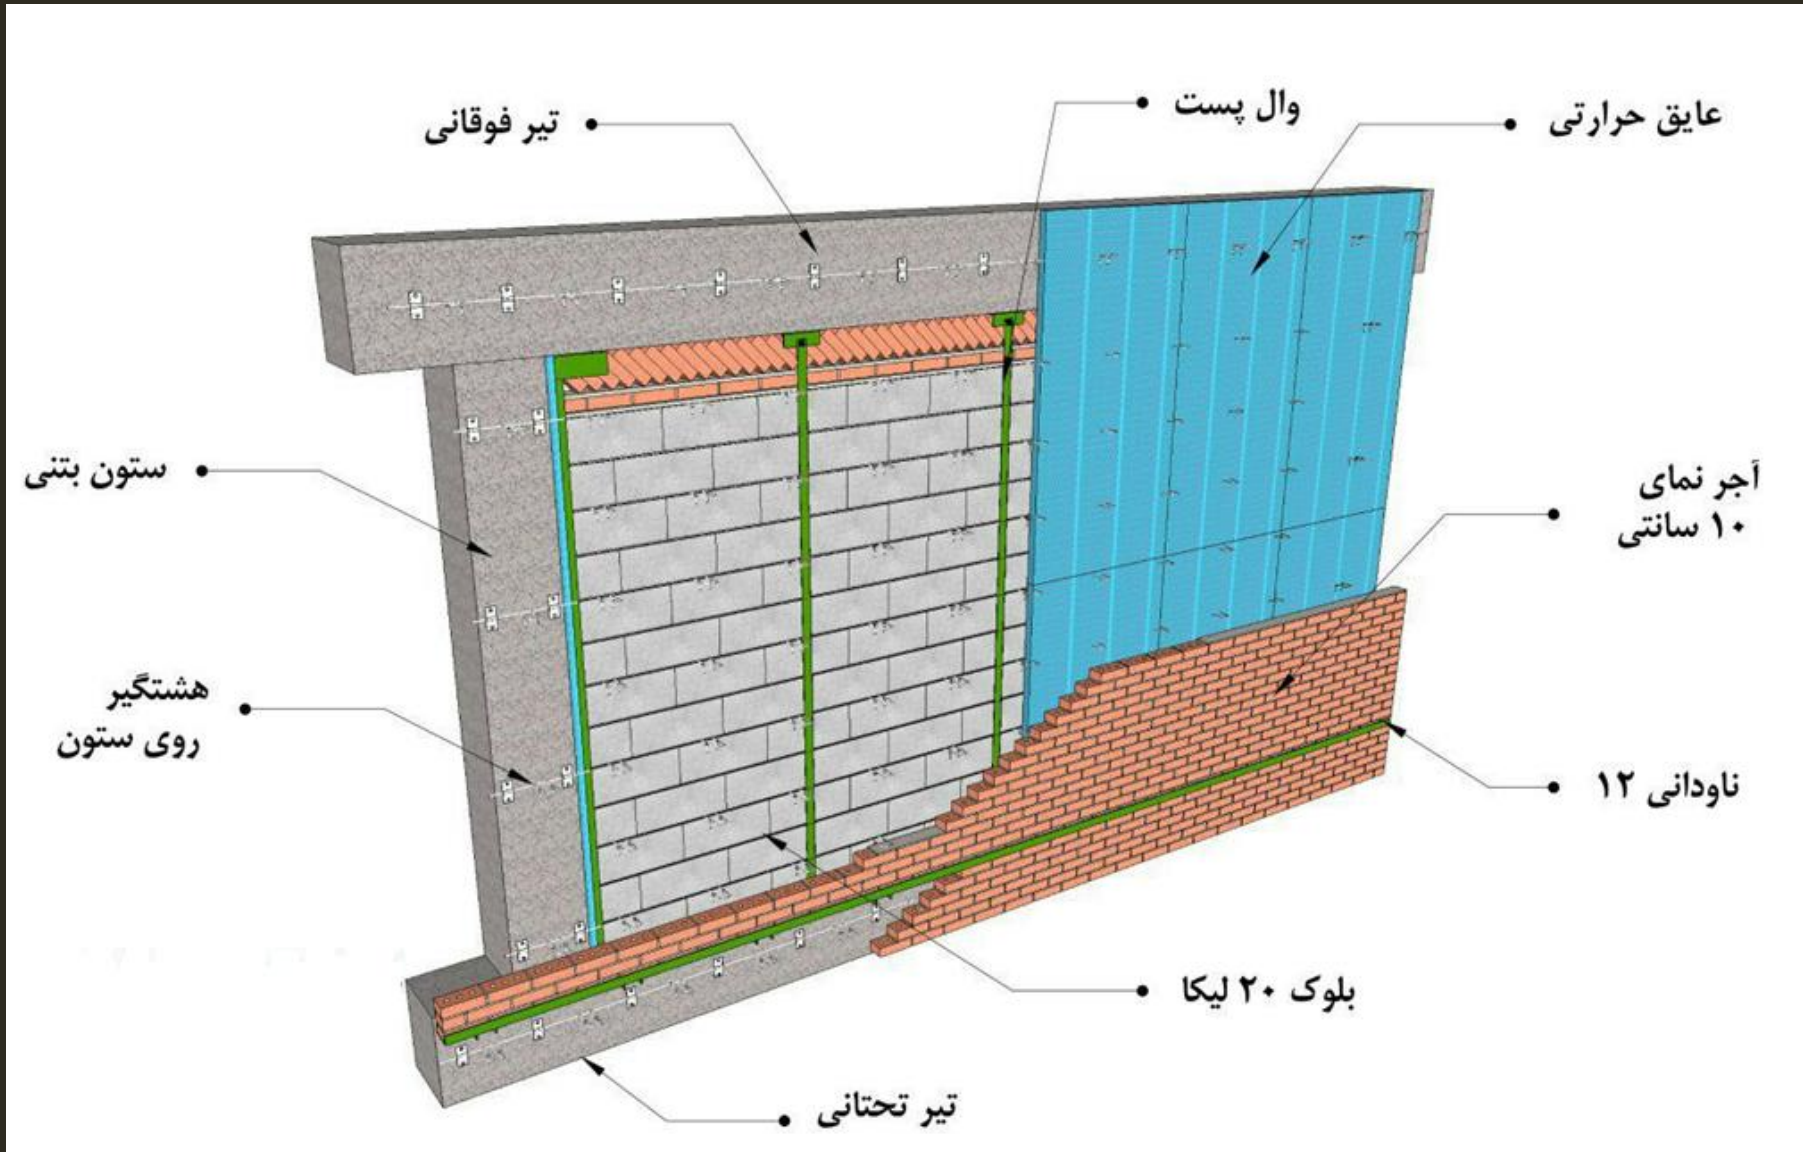

توجه به برخی از ضوابط در جهت پیشگیری از تکرار ناپایداری دیوارهای غیر سازه ای

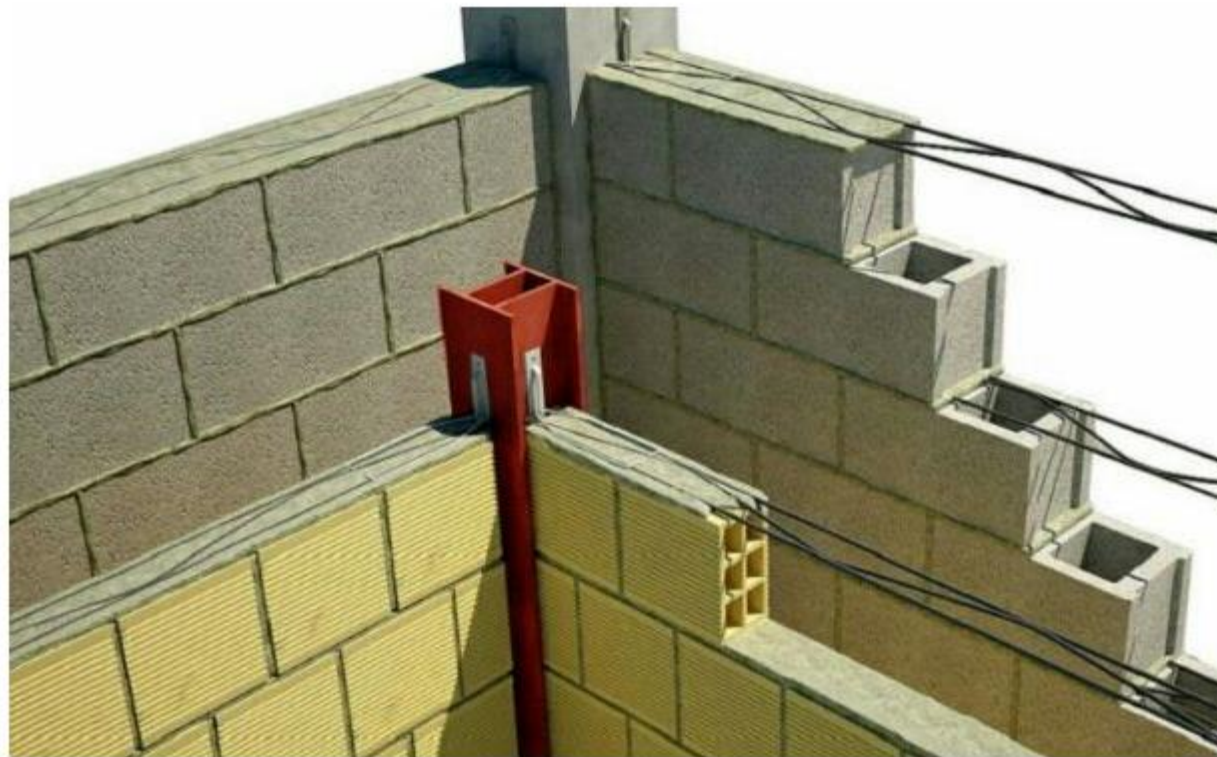

توجه به برخی از ضوابط در جهت پیشگیری از تکرار ناپایداری دیوارهای غیر سازه ای



توجه به ضوابط آیین نامه ۲۸۰۰ در جهت پیشگیری از تکرار ناپایداری دیوارهای غیر سازه ای

فصل چهارم

ضوابط طراحی لرزه‌ای اجزای غیرسازه‌ای

۴-۵-۳ دیوارهای خارجی

دیوارهای خارجی باید علاوه بر نیروها قادر به پذیرش تغییر مکان‌های نسبی مطابق بند (۳-۴) همراه با تغییر شکل‌های ناشی از دمای محیط باشند. این دیوارها یا باید مستقیماً توسط اعضای سازه‌ای نگهداری شوند و یا به وسیله اتصالاتی با شرایط زیر به سازه متصل گردند:

الف- اتصالات قطعات نما به سازه و همچنین درز بین قطعات باید به گونه‌ای باشند که بتوانند تغییر مکان نسبی لرزه‌ای، D_p طبق بند (۳-۴) یا ۱۵ میلی‌متر، هر کدام که بزرگ‌تر است، را پذیرا باشند.

ب- برای تأمین امکان حرکت جانبی نسبی بین دیوار و سازه باید از ادوات لغزشی مانند صفحات فولادی با سوراخ‌های لوبیایی و یا سوراخ‌های دایره‌ای با قطر

توجه به ضوابط آیین نامه ۲۸۰۰ در جهت پیشگیری از تکرار ناپایداری دیوارهای غیر سازه ای

بزرگ و یا صفحات فلزی خم شده که دارای مقاومت و شکل پذیری کافی هستند، استفاده نمود.

پ- کلیه وسایل نگهدارنده و اتصالات آنها باید برای نیروهای بند (۴-۲) طراحی شوند. توجه شود که این نیروها در مرکز جرم جزء غیرسازه ای وارد می شود.

ت- در مواردی که اتصال دیوار به سازه توسط تسمه هایی در داخل بتن یا مصالح بنایی تأمین می شود، باید اطمینان حاصل کرد که این تسمه ها داخل بتن یا مصالح بنایی به طور کامل مهار می گردند. در این موارد مخصوصاً باید به قله کن شدن بتن یا مصالح بنایی توجه داشت.

ث- نماهایی که با دیوارها به طور چسبان اجرا می شوند، باید به نحو مناسبی در داخل دیوارها مهار شوند. در این موارد استفاده از ملات به تنهایی کافی نیست.

۴-۵-۴ دیوارهای داخلی- تیغه ها

دیوارهای داخلی یا تیغه های با ارتفاع بیشتر از ۱/۸ متر باید به نحو مناسبی، مانند استفاده از وادارها و...، از نظر جانبی به سازه مهار شوند.

توجه به ضوابط آیین نامه ۲۸۰۰ در جهت پیشگیری از تکرار ناپایداری دیوارهای غیر سازه ای

۴-۵-۶ دیوارهای شیشه‌ای نماها

دیوارهای شیشه‌ای نماها باید به نحو مناسبی به سازه اصلی متصل شوند. در این دیوارها باید علاوه بر الزامات این فصل به لحاظ نیرو و تغییر مکان، جزئیات اجرایی توصیه شده توسط یک استاندارد معتبر و شناخته شده که در آن ملاحظات مربوط به زلزله مورد توجه بوده، رعایت شود. در این مورد می‌توان از نشریه "دستورالعمل مقاوم‌سازی اجزای غیرسازه‌ای ساختمان‌ها" به شماره ض-۶۲۸ چاپ سال ۱۳۹۱ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز استفاده نمود.



با تشکر